Aangiet instructie Schöck IDock®

1. Verwijderen IDock® rand- en sparingselementen

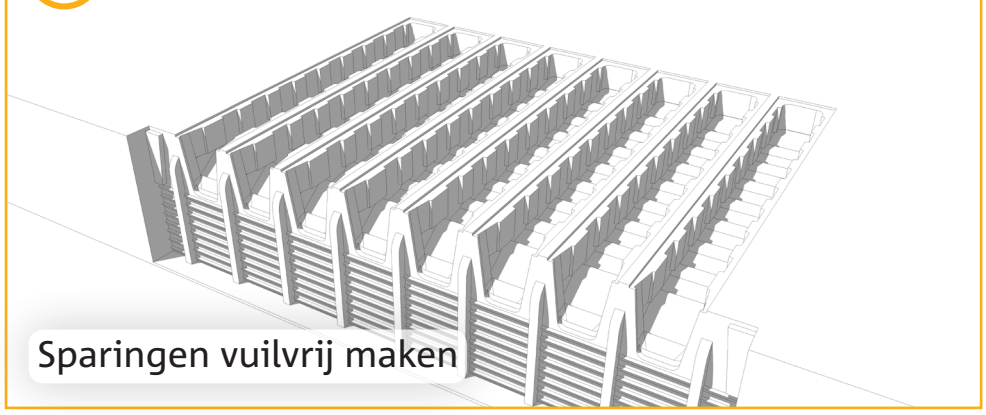

2. Plaatsen prefab element

3. Sparingen rondom dichtzetten (vloeistofdicht)

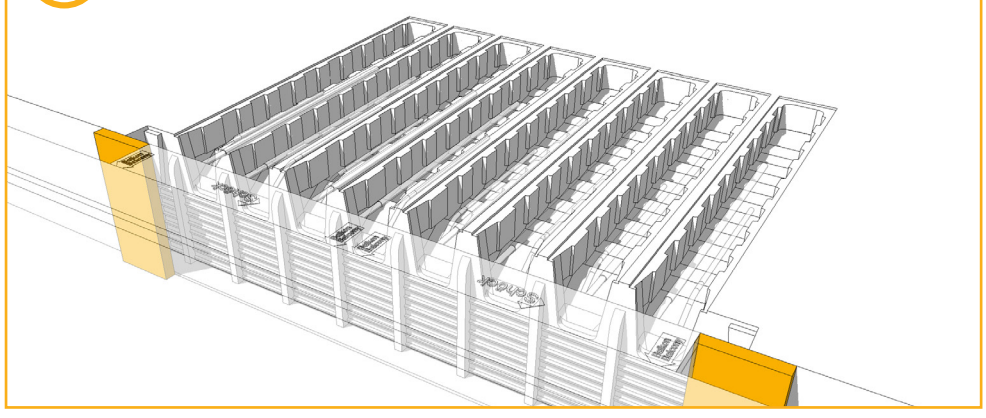

4. **GEEN** PUR in de aangietzone

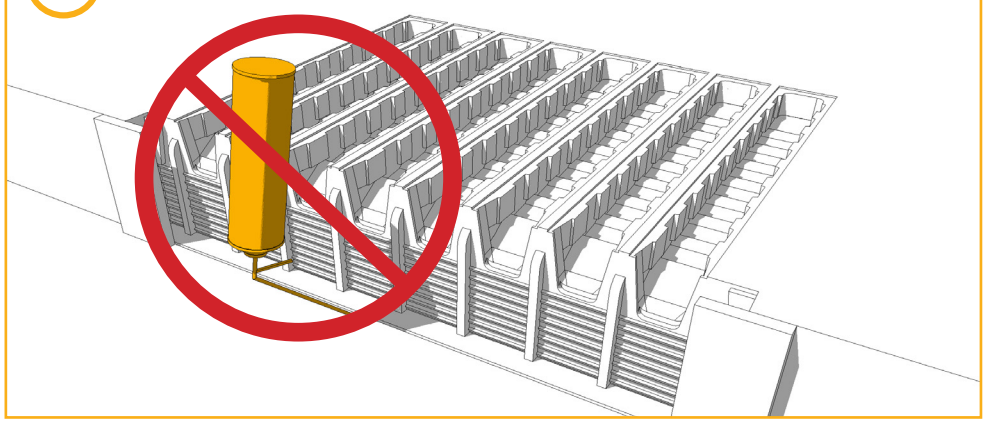

5. Dekking op de staven **minimaal 15 mm**

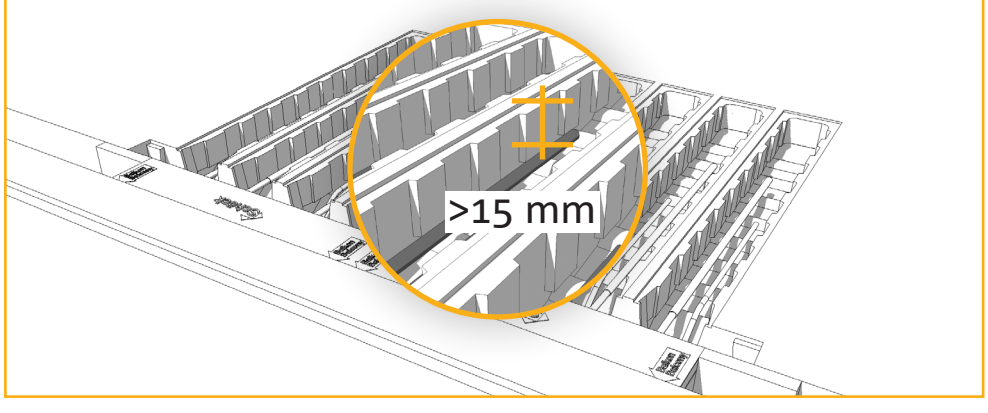

6. Verdiepte inbouw (optioneel)

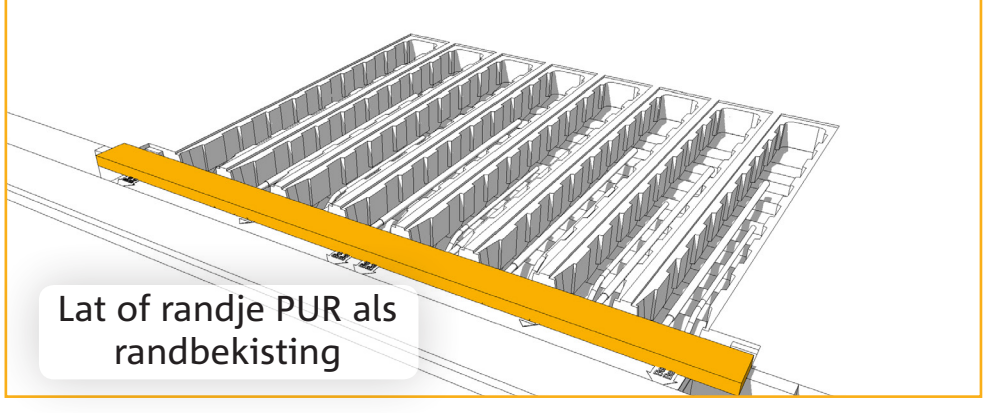

7. Sparingen stofvrij en watervrij maken (d.m.v. waterstofzuiger)

8. Vullen sparingen met gietmortel

Sparingen vooraf benevelen met water

Gietmortel aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften leverancier

9. Afdekken met folie

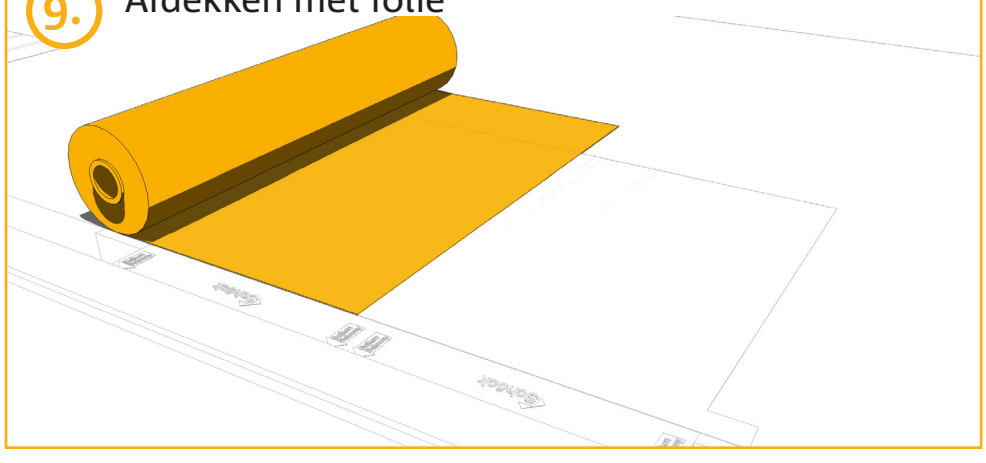
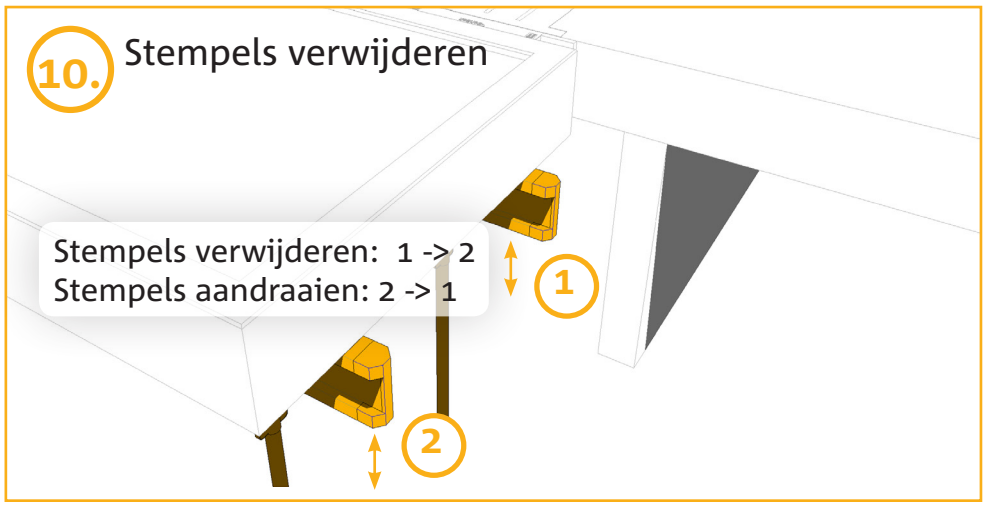
10. Stempels verwijderen